

# リコール届出一覧表



リコール届出日:令和7年11月19日

リコール届出番号	外-4110	リコール開始日	令和7年11月19日
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社 問い合わせ先： ジャガーお客様相談室 0120-922-772 ランドローバーお客様相談室 0120-922-992		
不具合の部位（部品名）	原動機(アクセサリベルトテンショナー、パワートレインコントロールモジュール)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	①アクセサリベルトの張力を一定に保つためのオートテンショナーのベアリングの耐久品質が良好でなく、また、ベルトの温度変化に対する耐摩耗性及び耐久性が不足しているため、経時劣化により折損することがある。 ②セルモーターでエンジンを始動する条件を正しく検知できないために、セルモーターが作動せず、常に原動機の再始動用モーターが使用され、その結果再始動用モーターを駆動するベルト(アクセサリベルト)に負荷がかかり、当該ベルトが折損することがある。 そのため、そのまま使用を続けると、最悪の場合、発電不足により警告灯が点灯し、バッテリーが上がり、燃料装置、点火装置等の電装品の使用が出来ず、原動機が停止し走行不能或いはオーバーヒートに至るおそれがある。		
改善措置の内容	①全車両、オートテンショナー及びアクセサリベルトを対策品に交換する。 ②全車両、パワートレインコントロールモジュールのプログラムを更新する。		


車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ジャガー	3CA-DC2NC	F-PACE	SADCA2AN4MA659641～SADCA2AN5SA754996 令和2年9月14日～令和6年12月18日	459	
	3CA-DF2NB	E-PACE	SADFA2ANOM1014269～SADFA2AN6R1050474 令和2年11月5日～令和6年10月15日	412	
	3CA-JA2ND	XE AWD	SAJAA4AN5MCP66251～SAJAA4AN5PCP70353 令和2年9月7日～令和5年2月1日	78	
	3CA-JB2ND	XF AWD	SAJBA4AN7MCY87643～SAJBA4AN2RCY95317 令和2年9月7日～令和5年11月21日	106	
	3CA-JBS2ND	XF スポーツ ブレーク	SAJBA2AN9MCY87647～SAJBA2AN8RCY95391 令和2年9月7日～令和5年11月28日	32	
ランドローバー	3CA-LC2ND	ディスカバリー スポーツ	SALCA2AN5MH876756～SALCA2AN4SH371546 令和2年9月29日～令和7年8月18日	656	
	3CA-LY2NAC	レンジローバー ヴェラール	SALYA2AN2MA290224～SALYA2AN8TA826477 令和2年9月16日～令和7年8月20日	512	
	3CA-LY2NCC	レンジローバー ヴェラール	SALYA2ANOMA290013～SALYA2AN0TA826165 令和2年9月15日～令和7年7月15日	388	
	3CA-LZ2NB	レンジローバー イヴォーク	SALZA2AN4MH109720～SALZA2AN5TH309164 令和2年9月9日～令和7年8月26日	1,567	
	(計9型式)	(計8車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和2年9月7日～令和7年8月26日	(計4,210台)	

備考：上記の範囲は、車台番号の下8桁を基に区分けしています。

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。

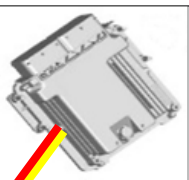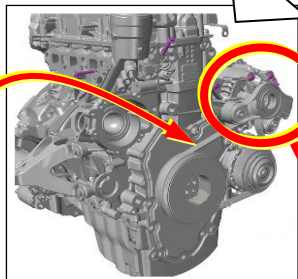


アクセサリ  
ベルト

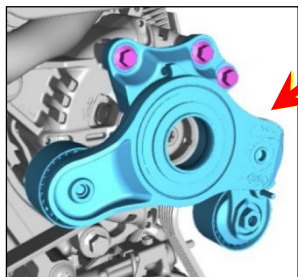

不具合発生箇所  
(オートテンショナー)

不具合発生箇所  
(パワートレイン  
コントロール  
モジュール)

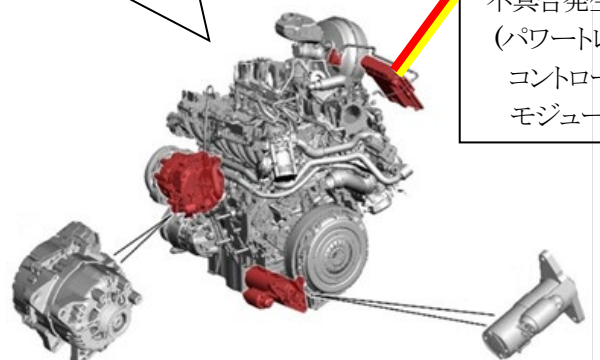

発電機兼再始動用モーター

セルモーター

注：  は、交換部品を示す。  
注：  は、プログラム更新部を示す。